


# Estudi Plàtans Arenys de Munt

Inventari geo-referenciat, estat de salut, risc, i actuacions recomanades



## 5, Platanus x hispanica

11/29/2020, 11:07:02 AM GMT+1

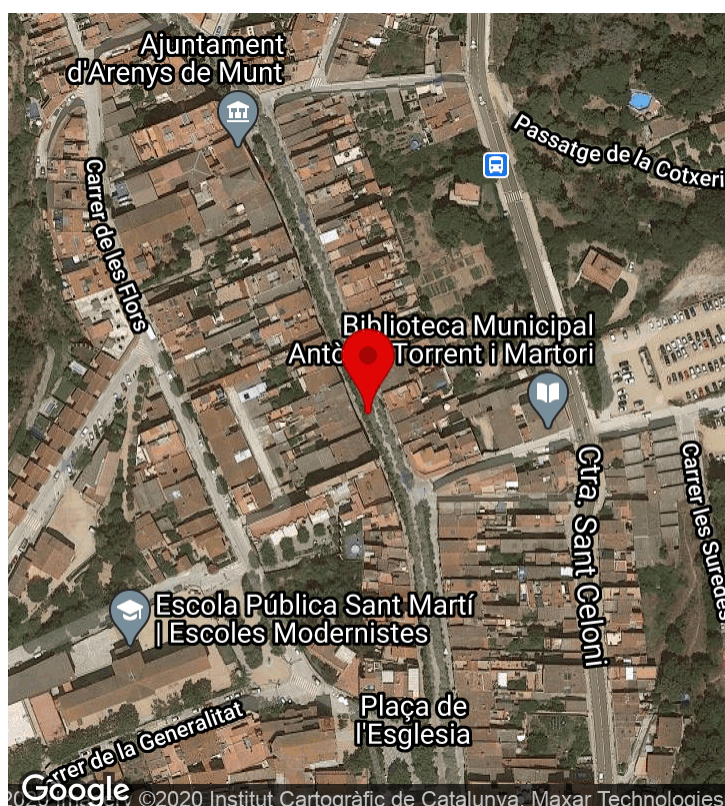

### CREATED

🕒 11/29/2020, 10:47:22 AM GMT+1

👤 by Xavier Enrich

### UPDATED

🕒 11/29/2020, 11:07:02 AM GMT+1

👤 by Xavier Enrich

### STATUS

🟡 Risc moderat

### LOCATION

📍 41.610317, 2.540215

## Identificació

Codi numèric	5
Espècie	Platanus x hispanica

## Localització

Adreça	15 Rambla Francesc Maci Arenys de Munt Catalunya 8358 Espanya
--------	---

## Dimensions arbre

Categoria alçada	10-15
Categoria diàmetre	50-75
Categoria radi capçada	4-6

## Entorn

Emplaçament plantació	Escocell corregut
Superfície	Paviment, Saulo
Amplada vorera	<2,5
Distància entre arbres	8-10
Interferències	Cablejat, Fanal, Balco
Espai disponible	Dominat
Observacions entorn	

## Salut arbre

Idoneïtat espècie	Insuficient
Etapa	Madur
Vitalitat	Mitjana
Reg automàtic	Yes
Afectacions abiòtiques	Compactacio, Estres hidric
Afectacions biòtiques	Fongs, Insectes
Observacions salut	

## Afectacions tercers

Afectacions	Alergies
-------------	----------

## Biomecànica

Exposició vent	Baixa
----------------	-------

<b>Port</b>	Vas
<b>Poda anterior</b>	Brocada
<b>Defectes mecànics</b>	Cavitat, Xancre, Ferida poda
<b>Observacions biomecànica</b>	Cavitat important per ferida reduccio antiga. Bons llavis

## Avaluació Risc

<b>Part avaluada</b>	Ram 2
<b>Diàmetre secció</b>	2
<b>Probabilitat caiguda</b>	2
<b>Presència blanc</b>	3
<b>Risc</b>	7
<b>Observacions risc</b>	Terrassa bar sota

## Actuacions

<b>Reducció risc</b>	Eliminacio brac
<b>Risc corregit</b>	6
<b>Poda general</b>	Brocada
<b>Freqüència poda</b>	Biennal
<b>Millores</b>	
<b>Observacions actuacions</b>	

## Inspeccions

<b>Inspector</b>	Xavier Enrich i Saldias
<b>Data inspecció</b>	November 29, 2020
<b>Pròxima inspecció</b>	2024

# Multimedia

## Fotografies

